

Электротехнический завод «КВТ»
г. Калуга

www.kvt.su

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

концевых термоусаживаемых муфт внутренней и наружной установки
для 3 и 4-жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией
с броней или без брони на напряжение до 1 кВ марок

ЗКВНТп-1, 4КВНТп-1



**Все операции следует выполнять в строгом соответствии
с инструкцией по установке, не допуская изменений
в технологии монтажа**



**Монтаж термоусаживаемых муфт должен проводиться
специально обученным персоналом**

Соответствует требованиям ГОСТ 13781.0-86



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Муфты концевые внутренней и наружной установки типа **3КВНТп-1, 4КВНТп-1**, предназначены для оконцевания 3 и 4-жильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией с броней или без брони, на напряжение до 1 кВ. В режиме эксплуатации диапазон температуры окружающей среды: от -50 °C до +50 °C. Монтаж концевых муфт может быть осуществлен для следующих основных типов 3 и 4-жильного кабеля: ААБл-1, ААГ-1, ААШв-1, АСБ-1, СБ-1, АСБГ-1, СБГ-1, АСШв-1, СШв-1 и их аналогов и модификаций.

Допускается установка муфт 3КВНТп-1 и 4КВНТп-1 (только комплектация с комбинированной системой заземления) на 3 и 4-жильные кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ.

2. ТИПОРАЗМЕРЫ МУФТ

Выбор типоразмеров муфт производится в зависимости от сечения жил кабеля (см. табл.):

Наименование муфты		Система заземления	Тип установки	Рабочее напряжение (кВ)	Число жил кабеля	Сечение жил кабеля (мм ²)
Комплектация без болтовых наконечников	Комплектация с болтовыми наконечниками					
3КВНТп-1-25/50	3КВНТп-1-25/50(Б)	Комбинированная*	1	внутренняя и наружная	3	25, 35, 50
3КВНТп-1-70/120	3КВНТп-1-70/120(Б)					70, 95, 120
3КВНТп-1-150/240	3КВНТп-1-150/240(Б)					150, 185, 240
4КВНТп-1-25/50	4КВНТп-1-25/50(Б)				4	25, 35, 50
4КВНТп-1-70/120	4КВНТп-1-70/120(Б)					70, 95, 120
4КВНТп-1-150/240	4КВНТп-1-150/240(Б)					150, 185, 240
3КВНТп-1-25/50 (пайка)	3КВНТп-1-25/50(Б) (пайка)				3	25, 35, 50
3КВНТп-1-70/120 (пайка)	3КВНТп-1-70/120(Б) (пайка)					70, 95, 120
3КВНТп-1-150/240 (пайка)	3КВНТп-1-150/240(Б) (пайка)	Паяная	4	150, 185, 240	3	150, 185, 240
4КВНТп-1-25/50(пайка)	4КВНТп-1-25/50(Б) (пайка)					25, 35, 50
4КВНТп-1-70/120 (пайка)	4КВНТп-1-70/120(Б) (пайка)				4	70, 95, 120
4КВНТп-1-150/240 (пайка)	4КВНТп-1-150/240(Б) (пайка)					150, 185, 240

* Для крепежа провода заземления к металлической оболочке кабеля используется роликовая пружина постоянного давления; крепление на бронелентах кабеля осуществляется методом пайки.

- Дополнительно муфты **3КВНТп-1** и **4КВНТп-1** могут комплектоваться наконечниками под опрессовку в зависимости от пожеланий заказчика.
- Для монтажа термоусаживаемых муфт на кабели с броней из стальных или алюминиевых проволок на всех диапазонах сечений необходимо использовать комплекты заземления **КМПБ**.

Сечение кабеля, мм ²	25/50	70/120	150/240
Комплект КМПБ	КМПБ № 2	КМПБ № 3	КМПБ № 4

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж муфты должен производиться с соблюдением «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий», «Технической документации на муфты для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией напряжением до 10 кВ», а также правил и инструкций, действующих на предприятии, применяющем данные муфты.

4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

4.1 Подготовка к монтажу

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу. Проверьте по комплектовочной ведомости наличие деталей в комплекте и соответствие муфты сечению, типу и рабочему напряжению монтируемого кабеля. Подготовьте рабочее место, все необходимые инструменты и приспособления. Проверьте исправность газового оборудования: баллона, шланга, редуктора и горелки. Если муфта хранилась в неотапливаемом помещении при температуре менее 5 °C, то до начала монтажа комплект муфты следует выдержать не менее 2 часов при температуре 18–20 °C. Монтаж термоусаживаемых муфт должен проводиться в соответствии с «Технической документацией на муфты для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией напряжением до 10 кВ». Монтаж термоусаживаемых муфт требует соблюдения особой чистоты. Попадание в муфту влаги, грязи и посторонних частиц в процессе монтажа недопустимо. Перед началом монтажа проверьте бумажную изоляцию на влажность. **Монтаж муфты на кабеле с увлажненной изоляцией категорически запрещен!**

4.2 Разделка кабеля

Разделка кабеля должна осуществляться в строгом соответствии с инструкцией производителя. Точная и аккуратная разделка является необходимым условием и залогом правильного монтажа кабельной муфты. Разделка кабеля должна выполняться только высококвалифицированным специалистом. Несоблюдение размеров разделки, разделка без рулетки «на глазок», порезы и задиры на жильной изоляции, наличие загрязнений могут привести к сокращению срока службы муфты и проблем. Особое внимание следует уделить снятию изоляции с жил кабеля. Любые повреждения жил в процессе снятия изоляции недопустимы. Работы по монтажу муфт для кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией должны проводиться без перерывов, за один раз.

4.3 Технология соединения и оконцевания жил

Качество, надежность и работоспособность всей муфты во многом определяется качеством монтажа соединителей или наконечников на жилах кабеля. Уточните, под какую технологию соединения или оконцевания рассчитана данная муфта: опрессовку или закрепление с помощью болтов со срываемой головкой. В случае отсутствия ограничений, определитесь с выбором технологии самостоятельно.

— Технология опрессовки.

Размер наконечника или гильзы выбирается в соответствии с сечением и классом гибкости кабельных жил. Секторные жилы перед опрессовкой рекомендуется предварительно скрутить. При работе с алюминиевыми и медными кабелями используйте алюминиевые или медные наконечники или гильзы соответственно. При выводе алюминиевого кабеля на медную шину используйте алюмомедные наконечники или шайбы. Перед монтажом алюминиевых наконечников и гильз следует зачистить концы алюминиевых жил до металлического блеска при помощи кордошетки и нанести кварце-вазелиновую пасту. Трубную часть наконечников также следует зачистить и смазать кварце-вазелиновой пастой, после чего вставить жилы в наконечники до упора и произвести опрессовку. Для опрессовки используйте только профессиональный инструмент. Размер матриц должен соответствовать размеру выбранного наконечника. При монтаже наконечников и соединительных гильз соблюдайте количество опрессовок и их последовательность в соответствии с рекомендациями производителя.

— Технология болтовых наконечников и соединителей

При монтаже «механических» соединителей и наконечников с болтами со срываемой головкой необходимо удерживать корпус соединителей/наконечников в момент затяжки болтов при помощи специальной зажимной струбцины **НМБ-6** или газового ключа, предохраняя кабельные жилы от деформации. При наличии нескольких болтов в наконечнике/соединителе первой срывается головка болта, расположенного ближе к лопатке наконечника или центру соединителя. Перед срывом болтовых головок следует развернуть наконечники вокруг жилы таким образом, чтобы при подключении к контактным клеммам избежать перегибов и скручивания кабельной жилы.

4.4 Технология термоусадки

Для монтажа термоусаживаемых муфт предпочтительно использовать пропановую газовую горелку с широкой насадкой диаметром 40–50 мм. Пламя горелки следует отрегулировать таким образом, чтобы оно было мягким, с языками желтого цвета. Остроконечное клиновидное синее пламя не допускается. Усадка термоусаживаемых трубок с использованием газовой горелки требует определенных навыков и опыта.


Перед проведением каждой технологической операции поверхность, на которую усаживается трубка или подматывается герметик, должна быть очищена от загрязнений, пыли, жировых пятен и нагара. Для обеспечения равномерной усадки и предотвращения «подгорания» пламя горелки должно находиться в постоянном колебательном движении. Интенсивность усадки может регулироваться расстоянием от горелки до изделия. Во избежание образования морщин и воздушных пузырей на поверхности трубы, термоусадку следует производить от центра трубы к ее концам, либо последовательно от одного конца трубы к другому. Прежде чем продолжить термоусадку вдоль кабеля, трубка или перчатка должны быть усажены по кругу. Усадка толстостенных термоусаживаемых кожухов, соединительных манжет и перчаток требует более длительного времени и должна сопровождаться предварительным медленным и равномерным прогревом.

Следуйте указаниям инструкции и по возможности точно устанавливайте термоусаживаемые трубы относительно других элементов муфты. Перед усадкой трубок и перчаток на металлические поверхности следует убедиться в отсутствии острых кромок и заусенцев. Все неровности должны быть предварительно зашлифованы. После зашлифовки убедитесь, что на поверхности изоляции не осталось металлических оиплок.

Для обеспечения хорошего прилегания термоусаживаемых изделий на металлических поверхностях, последние рекомендуется предварительно прогреть до 50–70 °C. Избыток термоплавкого клея, выступающий из-под кромок усаживаемых деталей с внутренним kleевым подслоем подтверждает хорошее качество герметизации. Убедитесь в отсутствии повреждений, морщин и вздутий на поверхности усаженных изделий. **После завершения монтажа не подвергайте муфту механическим воздействиям до ее полного остывания.**


Для маркировки кабельной линии использовать бирку из комплекта муфты. Маркировка в соответствии с ПУЭ 2.3.23.

1

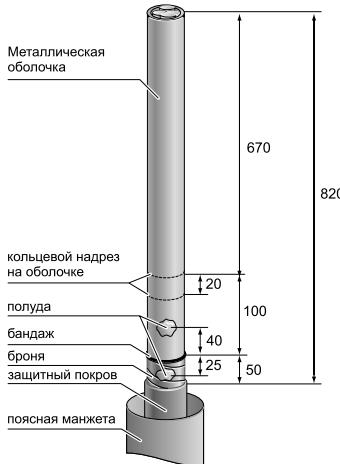Разделка кабеля**Рис.1. Комбинированная система заземления****Рис.2. Паяная система заземления**

- 1.1 Распрямить конец кабеля длиной 1250 мм;
- 1.2 Снять с кабеля защитный покров и броню согласно размерам, указанным на рис.1, рис. 2;
- 1.3 Произвести 2 кольцевых надреза на металлической оболочке согласно размерам, указанным на рис.1, рис. 2;
- 1.4 Зачистить (до металлического блеска) и обезжирить оболочку и бронеленты;
- 1.5 Для муфты 3/4КВНП-1: в месте, указанном на рис.1, облудить участок бронелент для присоединения провода заземления, согласно размерам;
- Для муфты 3/4КВНП-1 (пайка): в месте указанном на рис. 2, облудить участок бронелент и металлической оболочки. Для облучивания алюминиевой оболочки использовать припой А из комплекта монтажника. При выполнении пайки на металлической оболочке не допускается нарушение ее целостности и долговременный нагрев, приводящий к выкипанию пропитывающего состава.
- 1.6 Надеть на конец кабеля поясную манжету. Сдвинуть ее на время монтажа вдоль кабеля, предварительно защитив внутреннюю поверхность манжеты от загрязнения, надев на кабель, под манжету, упаковочный п/э пакет из комплекта муфты.

2

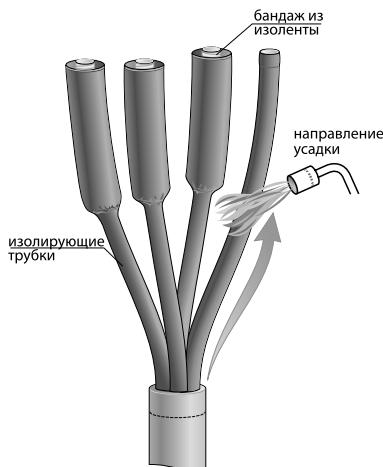Установка изолирующих трубок

- 2.1 Развести жилы кабеля под углом, удобным для проведения работ;
- 2.2 Зафиксировать концы фазной бумажной изоляции бандажом из ленты ПВХ;
- 2.3 Надеть на жилы кабеля изолирующие трубы и сдвинуть их вниз до упора в корень разделки;
- 2.4 Последовательно усадить изолирующие трубы в направлении от корня разделки к концам жил кабеля.

3

Монтаж провода заземления

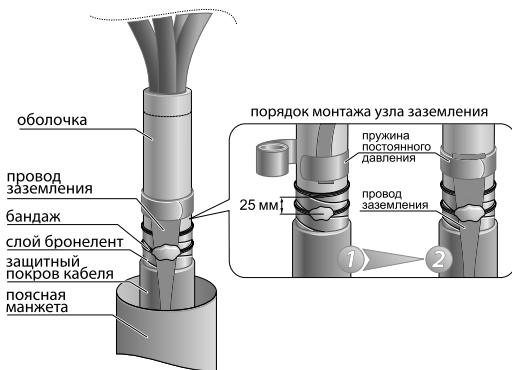


Рис.1. Комбинированная система заземления

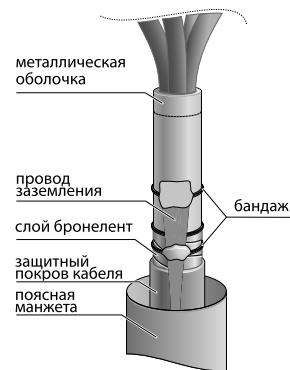


Рис. 2. Паяная система заземления


- 3.1 Распустить (растянуть в ширину) конец провода заземления на длине 150 мм;
- 3.2 Для 3/4КВНТп-1: расположить провод заземления вдоль оболочки так, чтобы его подготовленный (распущенный) конец был направлен к срезу бронелент. Прижать провод заземления одним витком пружины так, чтобы нижний край пружины находился на расстоянии не более 10 мм от среза бронелент. Перегнуть провод заземления в обратном направлении и произвести намотку пружины поверх провода заземления до конца (рис.1). Для муфт 3/4КВНТп-1 (пайка): расположить провод заземления таким образом, чтобы подготовленный (распущенный) конец был направлен к срезу металлической оболочки (рис. 2);
- 3.3 Закрепить заземляющий провод на облуженных поверхностях металлической оболочки (только для муфт 3/4КВНТп-1(пайка)) и бронелент бандажом из 2-3 витков проволоки;
- 3.4 Произвести пайку провода заземления. Для муфт 3/4КВНТп-1 (пайка) конец провода заземления на металлической оболочке должен быть опаян полностью (полностью накрыт припоеем).


Далее монтаж муфт производится одинаково для всех комплектаций!

4

Герметизация узла заземления и установка поясной манжеты


- 4.1 Сгладить выступы и острые кромки в месте пайки провода заземления;
- 4.2 Надвинуть поясную манжету так, чтобы ее край располагался на уровне 10 мм от кольцевого надреза на оболочке, и усадить ее в направлениях, указанных на рисунке. После усадки манжета должна полностью перекрывать узел заземления и заходить на защитный покров кабеля;
- 4.3 Удалить защитный поясок оболочки 20 мм. Сухой ветошью убрать остатки масла с поверхности поясной изоляции.

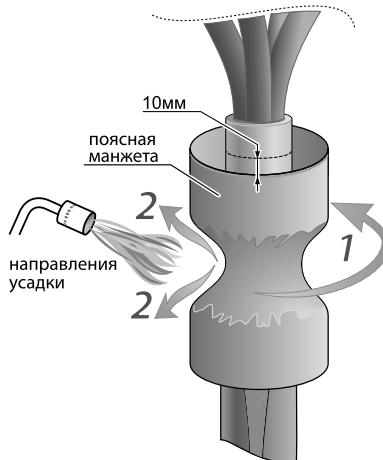

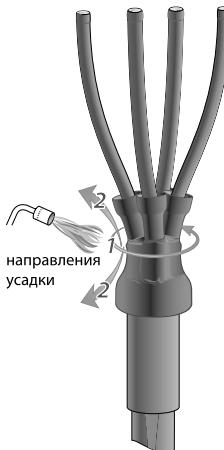

- 5.1 Сблизить жилы кабеля и надеть на них изолирующую перчатку. Сдвинуть перчатку вниз как можно плотнее к основанию разделки;
- 5.2 Усадить перчатку в направлениях, указанных на рисунке. В первую очередь усадить основание «пальцев» по окружности. Затем усадить «пальцы» на жилы кабеля от основания. И в завершение – усадить корпусную часть перчатки от основания «пальцев» на оболочку кабеля;
- 5.3 После усадки, корпус перчатки должен плотно облегать поясную манжету, а «пальцы» – жилы кабеля.

6 Монтаж наконечников и установка концевых манжет

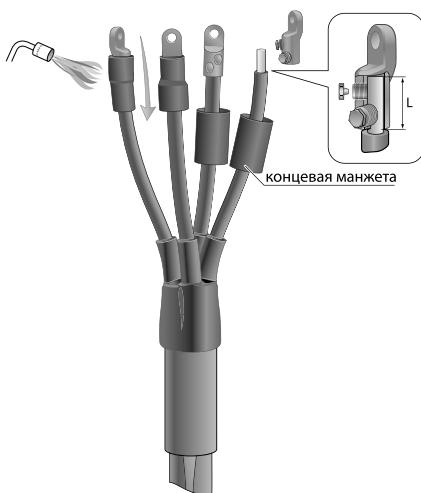

- 6.1 Снять с концов каждой жилы изоляцию на длине, равной глубине хвостовика наконечника, и очистить растворителем поверхности оголенных участков жил;
- 6.2 Надеть на жилы кабеля концевые манжеты, временно сдвинув их в сторону корня разделки;
- 6.3 При использовании наконечников под опрессовку предварительно зачистить их внутреннюю поверхность от окисловых пленок;
- 6.4 Произвести оконцевание жил наконечниками по выбранной технологии: наконечниками со срывающимися болтовыми головками, либо методом опрессовки;
- 6.5 Зашлифовать острые кромки, выступы и заусенцы на поверхности наконечников, образовавшиеся после опрессовки или срыва болтовых головок;
- 6.6 Обезжирить на каждой жиле цилиндрическую часть наконечника и изолирующую трубку на длине 100 мм от края хвостовика наконечника;
- 6.7 Нагреть наконечник пламенем горелки до температуры 50–70 °C;
- 6.8 Надвинуть на хвостовик наконечника концевую манжету и усадить ее, начиная с хвостовой части наконечника. Повторить операцию для каждой из жил.

Монтаж муфты завершен. Дайте муфте остыть прежде чем подвергать ее какому-либо механическому воздействию.

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ		3КВНТп-1	3КВНТп-1 (пайка)	3КВНТп-1	3КВНТп-1 (пайка)	3КВНТп-1	3КВНТп-1 (пайка)
Наименование	Кол-во	25/50		70/120		150/240	
Перчатка изолирующая	1 шт.	3ТПИ-25/50		3ТПИ-25/50		3ТПИ-70/120	
Трубка жильная изолирующая	3 шт.	24/8-650		27/10-650		35/14-650	
Манжета концевая изолирующая	3 шт.	27/10-100		35/14-100		42/18-110	
Манжета поясная	1 шт.	42/18-160		75/22-160		75/22-160	
Провод заземления (ПМЛ-НК)	1 шт.	16 мм ²		16 мм ²		25 мм ²	
Пружина постоянного давления	1 шт.	+ -		+ -		+ -	
Паяльный жир	1 шт.	+		+		+	
Припой (ПОС-30)	1 шт.	+		+		+	
Припой А	1 шт.	- +		- +		- +	
Бандажная проволока	1,5 м	+		+		+	
Изоляционная лента ПВХ	1 рулон	+		+		+	
Бандажная нить	1 м	+		+		+	
Салфетка х/б	1 шт.	+		+		+	
Перчатки монтажника	1 пара	+		+		+	
Бирка У-134	1 шт.	+		+		+	
Инстр-я по монтажу/Компл. ведомость	1 шт.	+		+		+	
Упаковочный пакет	1 шт.	+		+		+	
Наконечник болтовой (для муфт 3КВНТп-1(Б), 3КВНТп-1(Б) (пайка))	3 шт.	25/50		70/120		150/240	

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ		4КВНТп-1	4КВНТп-1 (пайка)	4КВНТп-1	4КВНТп-1 (пайка)	4КВНТп-1	4КВНТп-1 (пайка)
Наименование	Кол-во	25/50		70/120		150/240	
Перчатка изолирующая	1 шт.	4ТПИ-25/50		4ТПИ-70/120		4ТПИ-150/240	
Трубка жильная изолирующая	4 шт.	24/8-650		27/10-650		35/14-650	
Манжета концевая изолирующая	4 шт.	27/10-100		35/14-100		42/18-110	
Манжета поясная	1 шт.	42/18-160		75/22-160		75/22-160	
Провод заземления (ПМЛ-НК)	1 шт.	16 мм ²		16 мм ²		25 мм ²	
Пружина постоянного давления	1 шт.	+ -		+ -		+ -	
Паяльный жир	1 шт.	+		+		+	
Припой (ПОС-30)	1 шт.	+		+		+	
Припой А	1 шт.	- +		- +		- +	
Бандажная проволока	1,5 м	+		+		+	
Изоляционная лента ПВХ	1 рулон	+		+		+	
Бандажная нить	1 м	+		+		+	
Салфетка х/б	1 шт.	+		+		+	
Перчатки монтажника	1 пара	+		+		+	
Бирка У-134	1 шт.	+		+		+	
Инстр-я по монтажу/Компл. ведомость	1 шт.	+		+		+	
Упаковочный пакет	1 шт.	+		+		+	
Наконечник болтовой (для муфт 4КВНТп-1(Б), 4КВНТп-1(Б) (пайка))	4 шт.	25/50		70/120		150/240	

Условия безопасной эксплуатации и утилизации

1. Муфты должны выдерживать без чрезмерного износа и любого другого повреждения механические, электрические, и тепловые нагрузки, случающиеся при нормальной эксплуатации.
2. Монтаж муфты должен производиться в соответствии с нормативно-технической документацией утвержденной в установленном порядке. После монтажа на кабельных линиях муфты должны выдерживать испытание в соответствии с действующими правилами устройства электроустановок.
3. Муфты являются неремонтируемым и невосстанавливаемым изделием. При выходе из строя муфты подлежат замене.
4. Все детали муфт относятся к 5 классу опасности в соответствии с ФККО.
5. Утилизация отходов после монтажа муфт не требует специальных мер предосторожности и может производиться вместе с бытовыми отходами.

Срок службы, правила транспортирования и хранения

1. Муфты в упакованном виде можно транспортировать автомобильным транспортом с закрытым кузовом, железнодорожным транспортом в закрытых вагонах, авиационным транспортом в негерметичных отсеках, речным и морским транспортом (в трюмах), либо в контейнерах всеми перечисленными видами транспорта.
2. Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. При хранении и транспортировании муфты должны быть защищены от механических повреждений.
3. Условия транспортирования муфт в части воздействия климатических факторов 5 по ГОСТ 15150-69.
4. Условия хранения муфт в части воздействия климатических факторов – 1 по ГОСТ 15150-69.
5. Срок службы не менее 30 лет. Срок службы исчисляется с момента ввода узла в эксплуатацию. Фактически срок службы не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытаний, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ агрессивных к материалам изделия;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия;
- наличия следов вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами.

Претензии по качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока эксплуатации.
Информация по гарантийным обязательствам размещена на сайте www.kvt.su.

Ваши отзывы и замечания, заявки на участие в обучающих семинарах, вопросы, требующие инженерно-технической поддержки, направляйте по e-mail: support@kvt.su.

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без уведомления.

Соответствует техническим условиям ТУ 3599-006-97284872-2006.
Признаны годными для эксплуатации.